# TOTO



やります 「生活環境企業」。

のお知らせ

Ħ



12ページ


#### **<施工起因トラブル情報>** (1) 浴室関連 「UB排水廻り施工時の2重トラップ注意」 のお知らせ 2ページ (2) 給湯機関連 「屋外設置式の囲い禁止」 のお知らせ 3ページ (3) トイレまわり関連 ①「陶器表面につく黒色・銀色のスジ状の汚れ」 のお知らせ 4ページ ②「排水塩ビ管シール不良で臭気が上がってくる| のお知らせ 5ページ <施工のポイント情報> (1) ウォシュレット関連 ①「便器洗浄ユニット取付」 施工のポイントのお知らせ 6ページ ②「一体形ウォシュレット」 施工のポイントのお知らせ 7ページ (2) 水栓関連 ①「小便器フラッシュバルブト 施工のポイントのお知らせ 8ページ ②「リモコン形フラッシュバルブ」 施工のポイントのお知らせ 9ページ ③ (社)日本バルブ工業会 施工注意事項チラシ公開 のお知らせ 10ページ くその他> TOTO修理施工ナビ



## 「UB排水廻り施工時の2重トラップ注意」のお知らせ


#### 事 象


- ・浴槽の排水に時間がかかる。
- ・洗い場の排水に時間がかかる。
- ・洗い場より排水した水が、浴槽の排水口へ逆流する。
- ・排水時にゴボゴボと音がする。
- ・浴槽の排水をするとトラップカバーが持ち上がる。

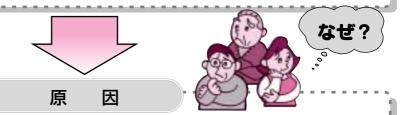



排水廻りの施工時に排水経路に2重トラップ、逆勾配を形成したことに より排水不良等が発生した

## 国を受けるでは、 配管が一度下に曲がる形状になっている場合 そこに水が常に溜まってトラップを形成する。

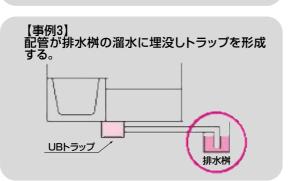

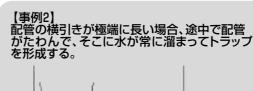

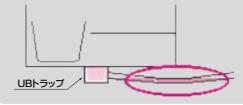

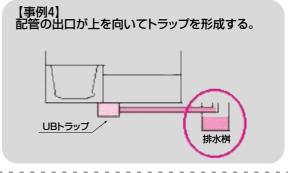



#### これで解決

排水管の2重トラップや逆勾配を形成している箇所を特定し、手直し願います。

また、排水桝までの排水経路を良く確認して排水管の取り回し をお願いします。

No. 017



## 「屋外設置式の囲い禁止」のお知らせ

#### 事 象

屋外設置式の機器が囲われた場合に、不完全燃焼を起こす。

対象:ガス給湯機、石油給湯機



排気ガスが滞留して、その排気ガスを吸い込み燃焼するため、不完全燃焼を起こすものです。 燃焼には新鮮な空気が必要です。

CO中毒事故や火災など予測しない事故の原因となります。





#### これで解決

屋外設置式の機器は、必ず屋外に設置して下さい。また、波板等で囲われた場所には屋内設置式の機器を設置して下さい。

#### その他

#### ≪屋内設置式の機器について≫

- ○給排気筒トップ、排気トップについても、屋外に排気するよう設置して下さい。
- ○万一の水漏れ時に発見できない場所(隠ぺい部)への設置はしないで下さい。




## 「陶器表面につく黒色・銀色のスジ状の汚れ」のお知らせ

事 象

陶器表面に黒色又は銀色 のスジが発生した。



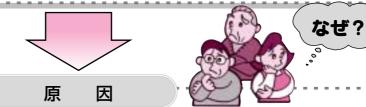

施工や掃除の際に、金属類で陶器表面を擦ったことにより、スジ状に 跡がついたものです。

- ※金属類の例
  - ①ベルトのバックル ②腕時計 ③指輪
  - ④ブラシについている金具 など

≪参考≫陶器表面はガラス質です。

「陶器の内部から浮き出てくる」など、経年劣化により同事象が発生することはありません。



#### これで解決

以下の方法で、スジ状の跡を除去して下さい。

●硬い棒などに巻きつけた布に研磨剤 入りの洗剤 (トイレマジックリン, TOTOパウダーなど) を塗布して、 力をいれて しっかりと擦る。







### 「排水塩ビ管シール不良で臭気が上がってくる」のお知らせ

#### 事 象


便器袴付近より臭気が発生した。

対象: QRシリーズ,ネオレストSD など



内径接着するタイプの便器排水ソケットを 排水塩ビ管に接合した時に、嵌合が甘くて シール不良となったものです。

これは、塩ビ管の内径寸法のばらつきによって排水塩ビ管と排水ソケットとの嵌合が甘くなりシール不良となって、臭気が上がってくることがあるものです。

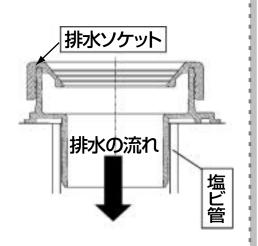



#### これで解決

塩ビ部品の接着部の嵌合が甘い場合は、中大口径用の高粘度接着剤を使用することで、シール不良となることを防ぐことが可能です。

中大口径用の高粘度接着剤は、 各塩ビ管 メーカ等より、販売 されておりますが、参考までに 右のものを紹介します。

#### 《ご注意》

高粘度の接着剤は、一般的に低粘度の ものと比較して遅乾性です。接着後、通 水までに数時間の養生時間をとってい ただくようお願いいたします。

#### 旭有機材工業 AV接着剤





## 「便器洗浄ユニット取付」施工のポイントのお知らせ

#### 施工のポイント

便器洗浄ユニット取付時は、リモコンの設定が必要な場合があります ※リモコンによる「設定忘れや設定間違い」をすると、大/小が逆に動いたりする ことがあります。

ポイント

ハンドルの種類や回転方向を確認し、必要な場合は、 リモコン設定を行います。


※詳しくは、「便器洗浄ユニット施工説明書」をご覧下さい。

①ハンドルの大小回転方向を確認します。



②ロータンク品番に合ったリモコン設定をします



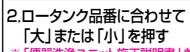

※「便器洗浄ユニット施工説明書」参照



3.設定を終了させる



設定状態は本体表示部のランプの点滅や 電子音で確認します。





近くによれば、 よく聞こえますよ 流れ。電子音とランプ表示の操作を繰返したときの、





### 「一体形ウォシュレット」施工のポイントのお知らせ

#### 施工のポイント

給水ホースの長さが変わりました(415mm⇒600mm)。 それに伴い、給水ホースの取りまわしが変わります。


#### ポイント1

ホースは正面から見て右側に向けます。



#### ポイント2

機能部を便器にセットする際は、 ホースを右側に持ち製品を便器に固定します。

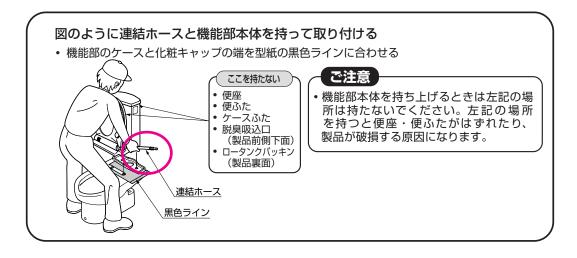

No.027

## 「小便器フラッシュバルブ」施工のポイントのお知らせ

#### 施工のポイント

新型小便器フラッシュバルブを施工した ときは、下記の空気 抜き作業を行ってく ださい。



TG600PX TG600PFKX




T600PX T600PFKX

#### ポイント

#### 施工後は配管の空気抜きを行ってください。

施工直後の通水時、配管内に残っている空気の影響で、閉止間際に「キュッ」と音が出ることがあります。そのときは10回程度押しボタンを押して水を流してください。 止水栓を反時計回りに回して水量を多くすると早く空気が抜けて音が消えやすくなります。

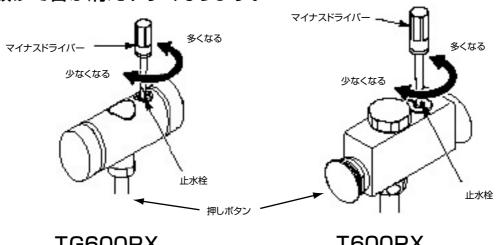

TG600PX TG600PFKX

T600PX T600PFKX

No.028

## 「リモコン形フラッシュバルブ」施工のポイントのお知らせ



リモコン形フラッシュバルブ の操作弁部及び隠ぺい形フ ラッシュバルブ部の施工性を 向上しておりますので、お知 らせします。







レバー式操作弁

隠ぺい形 フラッシュバルブ

足踏式操作弁

#### ポイント1

#### 隠ぺい形フラッシュバルブのL字形連結管をストレート形継手へ変更しました。

給水接続箇所を減らすことで、 隠ぺい部の施工が簡単にな りました。





ストレート形継手

L字形連結管

#### ポイント2

#### 施工誤差吸収かさ上げ部材を品揃えしました。

施工時に操作弁部の床や壁の厚みが標準より厚くなった場合、 下記の施工誤差吸収部材で対応してください。

※レバー式操作弁の場合

#### 困った:壁が厚すぎた



バルブ部を下記一覧表の レバー式用TH品に交換





\*足踏式の場合も、下記一覧表の TH品にて対応可能です。

#### これで解決!



タイプ	外観	誤差吸収	品番
足踏式用	0	+10mm	TH542-1
		+20mm	TH542-2
		+30mm	TH542-3
レバー式用		+10mm	TH540-1
		+20mm	TH540-2
		+30mm	TH540-3



## (社)日本バルブ工業会 施工注意事項チラシ公開のお知らせ



#### 施工のポイント

(社)日本バルブ工業会 水栓部会では、水栓施工時の注意事項のチラシを作成し、ホームページで公開しています。施工される方々にとっては、当たり前のことばかりですが、是非ご覧いただくことをおすすめします。

掲載内容を次にご紹介します。チラシは、次のアドレスでご覧いただくことができます。 http://www.j-valve.or.jp/bukai/suisen\_notice.htm

#### 給湯温度の設定

## 85℃以下を守ってください。

推奨温度は60℃ 程度です。



推奨温度

#### 保証書を渡す



付属の取扱説明書、保証書はお客様に必ずお渡しください。 保証書には取り付け日を記入して ください。

#### サーモの初期設定

サーモスタット混合栓は、目盛通りの温度が出るよう、施工説明書に従って温度調節を行ってください。



#### 改造禁止

節水オリフィスの取付け、ストレーナの取り外しや 破る等の改造をしないで下さい。




#### 施工説明書確認



#### 点検口を設ける

隠ぺい配管には点検口が 有りますか?点検口は必 ず設けてください。また、 止水栓を必ず設けてくだ さい。 止水栓

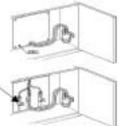

#### 適正な給水圧



#### 推奨圧力は0.2~0.3MPa程度です。



0.75MPaを超える場合は 減圧弁を設置してください。

> 給水圧は給湯圧と同等か高くなるよう にしてください。


#### 配管清掃



水栓を取付ける前に、配管内に異物がない様に完全に洗い流してください。

#### 湯が左

混合栓の湯・水配管を逆にしないで下さい。向かって左が給湯側です。

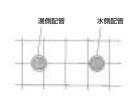

#### ストレーナ清掃

器具取付後は、ストレーナ(フィルター)の清掃をし



#### 凍結予防

冬季は、暖かい地方でも 給水・給湯配管が凍結して、 破損事故が起こることが あります。寒冷地以外の 地域では水栓や配管が寒 冷地仕様ではないので凍 結予防措置をしてくださ



#### シールテープは確実に

シールテープは、ねじ端面から1山外し、ねじ谷部に食い込むように5巻き以上で調整しながら巻きつけてください。



#### 取付け

給水・給湯の接続銅管・フレキ管を無理に曲げないで下さい。

本体はガタつかないよう に確実に取り付けて下さ



#### 接続は施工説明書をよく読んで


水栓の取り付けねじ、 給水・給湯配管の接 続ねじ、及びカプラ 一等の接続は、施工 説明書に従って確実 に行ってください。



#### 水抜き栓の確認

施工後、水抜き栓から水 漏れがないか必ず確認し てください。

水を抜くために開けた場合は、確実に閉めてください。

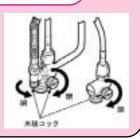

社団法人 日本バルブ工業会 水栓部会 (当社を含めた合計35社の水栓メーカーが参画しております)

〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 TEL03-3434-1811 URL: http://www.j-valve.or.jp

#### TOTO

インターネット情報提供サービス



TOTO

# 修理施エナビ

http://buhin.toto.co.jp/

サービスの ご紹介



TOTOでは、業者様とお客様が出会う様々なシーンにおいて、円滑にコミュニケーションが図れることを目的に様々な情報をご提供させていただいております。この度、「部品検索」「修理方法」「施工方法」に特化した「TOTO修理施工ナビ」サイトを新たに立ち上げ、これまでよりも、より一層「欲しい情報」へアプローチがしやすくなりました。今後も、同サイトでは、皆様のお役に立てるよう、情報を充実してまいりますのでご活用願います。

このサイトを見れば、**修理、施工**に関する情報を入手できます。

